

# NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFEKTAVIMO AKTAS Nr.

Data: 2024 02 12

Užsakovas: KA

Objektas: Baranausko g. 33, Kaunas

Problema: rūsio pamatų izoliavimas

Defektas: rūsio pamatų izoliavimas

Defekto vieta: rūsys


## Sprendimas:

1. Pamato atsikasimas
2. Nuo cokolio seno tinko nudaužymas ir paviršių paruošimas
3. Pamato hidroizoliacijos įrengimas
4. Pamato šiltinimas, kai storis 100mm ekstrudinių polistireninio putplasčio plokštėmis, klijuojant
5. Drenažinės membranos uždėjimas pamato dalyje kuri yra po žeme
6. Tranšėjų užpildymas
7. Cokolio tinkavimas plonasluoksniu dekoratyviniu tinku, armuojant
8. Nuogrindos įrengimas.

El.Nr.	Numatomų darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	90	
2	Pamatų hidroizoliacijos įrengimas	m2	300	
3	Pamato šiltinimas ,kai storis 100mm ekstrudinių polistireninio putplasčio plokštėmis, klijuojant	m2	300	
4	Drenažinės membranos uždėjimas pamato dalyje kuri yra po žeme	m2	111	
5	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankinių būdu.	m3	90	
6	Cokolio tinkavimas plonasluoksniu dekoratyviniu tinku, armuojant	m2	185	
	Nuogrindos įrengimas			
7	Įbetonuoti naujus vejos bortus,JB 1000 x 200 x 80 mm	m	190	
8	Smėlio pagrindo įrengimas, kai storis 165 mm suformuojant su nuolydžiu nuo namo, sutankinant vibro plokšte	m2	106	
9	Naujų šaligatvio plytelių sumontavimas, tarpus užtasant granito atsijomis	m2	106	
10	Tarpų betonavimas su namo vertikaliais paviršiais	m	190	

Kiekiai yra preliminarūs.

1

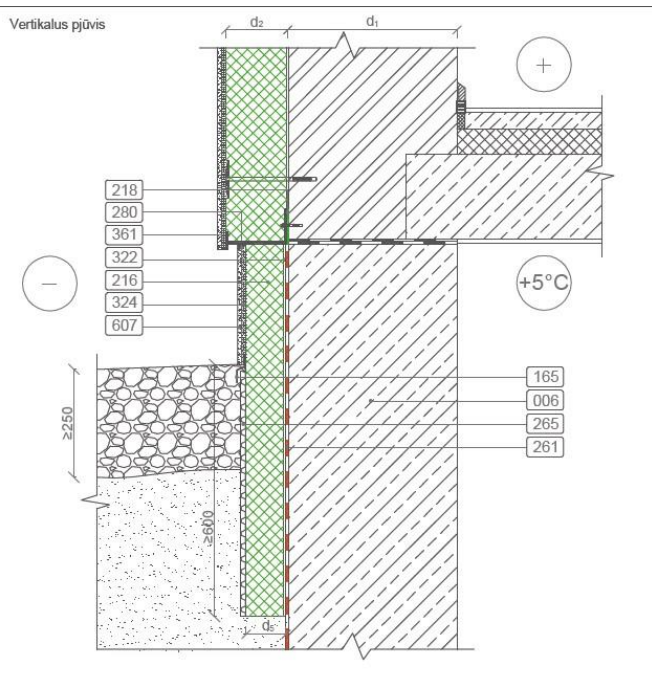

- 006 esama rūšio siena
- 165 apsauginis elementas
- 216 šilumos izoliacija
- 218 šilumą izoliuojanti tarpinė
- 261 vertikali hidroizoliacija
- 265 drenažinė membrana
- 280 elastinis hermetikas
- 322 klijų sluoksnis
- 324 armuotas tinkas
- 361 cokolinis profiliuotis
- 607 apdailos tinkas

