

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFEKTAVIMO AKTAS Nr.

Užsakovas: Mano Būstas Kaunas

Objektas: Nemakščių g. 4, Kaunas

Problema: šlampa rūšio sienos

Defektas: po lietaus rūsyje šlampa sienos, tikėtina neįrengta pamatų hidroizoliacija

Sprendimas:


1. Senų nuogrindų demontavimas
2. Pamato atsikasimas
3. Pamato paviršių paruošimas prieš hidroizoliacijos įrengimą
4. Pamato hidroizoliacijos įrengimas
5. Pamato šiltinimas, kai storis 100mm ekstrudinių polistireninio putplasčio plokštėmis. Klijuojant
6. Tranšėjų užpildymas
7. Nuogrindos įrengimas.
8. Darbo vietos sutvarkymas

El.Nr.	Numatomų darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1.	Esamos nuogrindos išardymas	m2	30	
2.	Tranšėjos plotis 1 m, gylis 2 m kasimas rankiniu būdu	m3	120	
3.	Pamatų hidroizoliacijos įrengimas	m2	120	
4.	Pamato šiltinimas, kai storis 100mm ekstrudinių polistireninio putplasčio plokštėmis, klijuojant	m2	120	
5.	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu.	m3	120	
	Nuogrindos įrengimas			
6.	Įbetonuoti naujus vejos bortus, 1000 x 200 x 80 mm	m	60	
7.	Drenažinio pasluoksnio (20 cm) iš žvyro įrengimas	M3	6	
8.	Išlyginamojo sluoksnio iš atsijų (5 cm) įrengimas sutankinant.	M3	1,5	
9.	Naujų šaligatvio plytelių 0,5x0,5 sumontavimas, tarpus užtasant granito atsijomis	M2	30	
10.	Tarpų betonavimas su namo vertikaliais paviršiais	m	60	
11.	Darbo vietos sutvarkymas	kompl	1	

Kiekiai preliminarūs, rangovui prieš pateikiant pasiūlymą rekomenduojama kiekius įsivertinti objekte.



Nuogrindos įrengimas

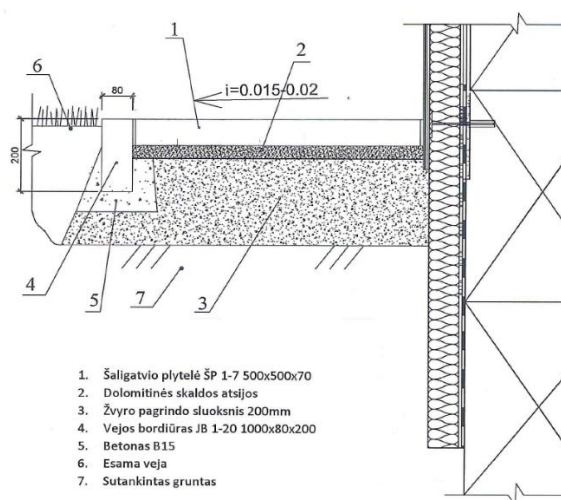

1. Šaligatvio plytelė ŠP 1-7 500x500x70
2. Dolomitinės skaldos atsijos
3. Žvyro pagrindo sluoksnis 200mm
4. Vėjo bordiūras JB 1-20 1000x80x200
5. Betonas B15
6. Esama veja
7. Sutankintas gruntas