

UAB Mano Būstas Šiauliai

(organizacijos pavadinimas)

Statinio numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas

2023-12-14 Nr. DA578407

(data)

Šiauliai

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Gegužių g. 40, Šiauliai

Apžiūros Nuolatinė
tikslas

(kasmėtinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema

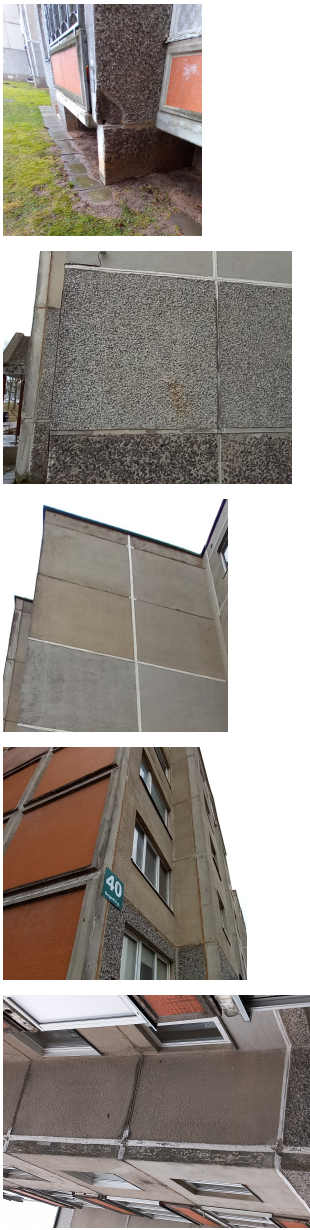
Pateikti kiekių žiniaraštį viso namo siūlių remontui

Pastatų administravimo vadybininkas

Ivastalija Vozniakienė, Atstovė

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
-------------------------------	---	---

<p>TECHNINIAI INŽ.</p>	<p>Gelžbetonio sienų paviršiuje matosi mikro įtrūkimai, matosi siūlių ištrupėjimai - neužtikrina pastato sandarumo, galimas paviršinio vandens skverbimasis ir į sienų konstrukcijas, vidaus patalpas. Patekusi drėgmė ardo sienų konstrukcijas</p>	<p>Stambiaplokščių pastatų išorės sienų ir sandūrų pagrindų paruošimas- plovimas, injektavimas putomis, ištrupėjusių vietų tvarkymas, išgręžtų vietų pilnas hermetizavimas hermetiku (atsparus UV spinduliams, elastingumas ~25%), juostos plotis turi būti vienodas išlaikant estetiką (spalva t.b. artima esamo fasado spalvai) Sienų ir angokraščių padengimas termokeramine dažyve. Balkonų turėklų atitavimų plokštes, balkonų perdangos briaunas - dažyve</p>
<p>Bendrastatybiniai (tech. inž.)</p>		
		

Komisija atsižvelgdama į apžiūros metu nustatytus daugiabučio gyvenamojo namo (bendrojo naudojimo objektų) defektus, konstatuoja, kad nurodytos namo (objekto) sistemos neatitinka STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarkai“ įtvirtintų daugiabučio gyvenamojo namo privalomųjų reikalavimų visumos. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą (komisija) rekomenduoja nedelsiant organizuoti sprendimo, dėl privalomųjų reikalavimų neatitinkančių gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų defektų pašalinimo, priėmimą bei pašalinti užfiksuotus defektus. Pridedama. Numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas su preliminarioriais defekto(ų) šalinimo, remonto kainomis.

Techninės priežiūros inžinierius

(apžiūros vadovo pareigos)



(parašas)

Rinaldas Gediunas

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

STATINIO DEFEKTIKTAS Nr. DA578407

Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
--------------------------------------	-----------	--------	----------

Aktą paruošė: Rinaldas Gediunas (Service)

(vardas, pavardė, parašas)

Spausdino: Rinaldas Gediunas (Service)