

Statinio apžiūros aktas

2024-05-03 Nr. DA600826

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Statinio adresas A. Rotundo g. 3, Vilnius

Apžiūros tikslas Nuolatinė

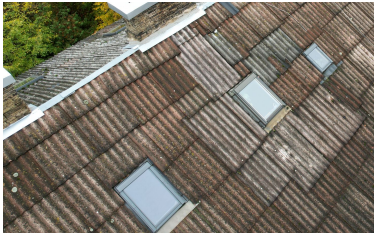
(kasmetinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Nesandari stogo danga

Pastatų administravimo vadybininkas Nina Kurguz, Atstovė

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
-------------------------------	---	---

TECHNINIAI INŽ.	Būklė bloga. Stogas šlaitinis, dengtas banguotais asbestinio šiferio lakštais. Dalis stogo dangos pakeista į beasbestinį šiferį. Danga fiziškai susidėvėjusi (sudūlėjusi), lakštai vietomis pasislinkę, įtrūkę. Vėjalentės neapskardintos, paveiktos puvinio. Dėl nesandarios dangos vyksta pratekėjimai į Nr. 6 buto patalpas, sienų ir lubų apdaila pažeista drėgmės, matomos pratekėjimo žymės	Reikalinga pagal parengtą techninį projektą atlikti kapitalinį stogo remontą keičiant esamą nusidėvėjusią dangą. Pastatas yra KPD zonoje
Bendrastatybiniai (tech. inž.)		
     		

(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Techninis inžinierius

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

Arnoldas Jankelevič

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Spausdino: Arnold Jankelevič (Servisas)